Membres de la commission de pré-validation:												
P	Pré-v	alidé		Non validé								
Observations:												
	Mem	bres c	le la comn	nission de valida	tion:							
	Ac	cepté		Refusé								
Observations:												
			Da	te:		Signature:						
IEN STI M.ROSIAU Denis												





MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

Epreuve EP2 CAP RICS Session: 2024 Option Chaudronnerie (Unité U2C) □ Option Soudage (Unité U2S) Configuration, réalisation et contrôle d'un ouvrage chaudronné / soudé Coefficient 12 +1 (PSE) Etablissement de formation : LYCEE PROFESSIONNEL DU HAINAUT Intitulé du projet : Va TRIS n°5 Embase poteau Origine du projet: ☐ Etablissement Nombre de candidats (mini 2):3...... Enseignant (s) en responsabilité (s) du projet: Mr QUILLET Mr HONOREZ Mr TSAKE ☐ Construction ☐ Construction Estimation du budget : 260 € TTC Signature: Date: DDFPT de l'établissement : 8/11/23 Mr FORT Signature: Date: Gestionnaire: 2/11/23 Mr SIMON Date: Chef d'établissement: Signature:


2/11/23

Mr BRIAND

 Documents à fournir à la commission de pré-validation : Descriptif technique du projet (Obligatoire) Folio 3/10 Plans d'ensemble et/ou définition (Obligatoire) Calendrier prévisionnel du projet (Obligatoire) Plan initial du projet Autres documents (Organisation,) Folio/ Folio/ 									
Documents ressources fournis aux candidats (facultatif aux commissions): • 3D numérique du projet • Plan d'ensemble • Plans de définition • Extraits de normes • Documents liés aux procédures de sécurité et au respect de l'environnement • Descriptifs des moyens de contrôle et de réalisation • Documents techniques numérisés (Dmos, Matières,)									
Moyens numériques utilisés :		A cocher							
 Logiciel CAO/DAO Topsolid Solidworks Autre : 		X							
 Logiciel Logitrace Logiciel de programmation FAO Alinéa Topsolid Profirst Autre: 									
 Matériel informatique : Poste informatique 		X							
Tablette									
Autre :									
Compétences mobilisées non évaluées C1 : Identifier décoder et interpréter les données de définit C2 : Préparer la fabrication de tout ou partie d'un ouvrage ou Compétences à évaluer (Oblig	ion d'un ouvrage ou d'un élément u d'un élément	XX							
C3 : Configurer et régler les postes de travail		X							
C4 : Réaliser un ou plusieurs éléments d'un ouvrage									
C5 : Assembler les éléments de tout ou partie d'un ouvrage									
C6 : Contrôler la réalisation		X							
C7 : respecter les procédures relatives à la sécurité et au respect de l'environnement									
C8 : Communiquer sur son activité									

Objectifs à atteindre et tâches à réaliser par le candidat

Candidat 1 :	Réalisation des Rep1.2,1.3,1.4,1.5,5
Nom:	Utiliser la chaîne numérique si besoin (insuffisance, oublie de cotes)
	Recenser et contrôler les éléments
Prénom:	Fabriquer si besoin le ou les éléments manquants (débit)
	Réaliser la préparation des bords
	Tracer les axes de montage
	Positionner, pointer sur table de montage
	Réaliser les cordons suivant le cahier de soudage
Candidat 2 :	Réalisation des Rep1.102,1.103,1.4
Nom:	Utiliser la chaîne numérique si besoin (insuffisance, oublie de cotes)
	Recenser et contrôler les éléments
Prénom:	Fabriquer si besoin le ou les éléments manquants (débit)
	Réaliser la préparation des bords
	Tracer les axes de montage
	Positionner, pointer sur table de montage
	Réaliser les cordons suivant le cahier de soudage
Candidat 3 :	Réalisation des Rep
Nom:	Utiliser la chaîne numérique si besoin (insuffisance, oublie de cotes)
	Recenser et contrôler les éléments
Prénom:	Fabriquer si besoin le ou les éléments manquants (débit)
	Réaliser la préparation des bords
	Tracer les axes de montage
	Positionner, pointer sur table de montage
	Réaliser les cordons suivant le cahier de soudage
Candidat 4:	Réalisation des Rep
Nom:	
Prénom:	
Commun	LES 2 SOUS ENSEMBLE
(Assemblage):	

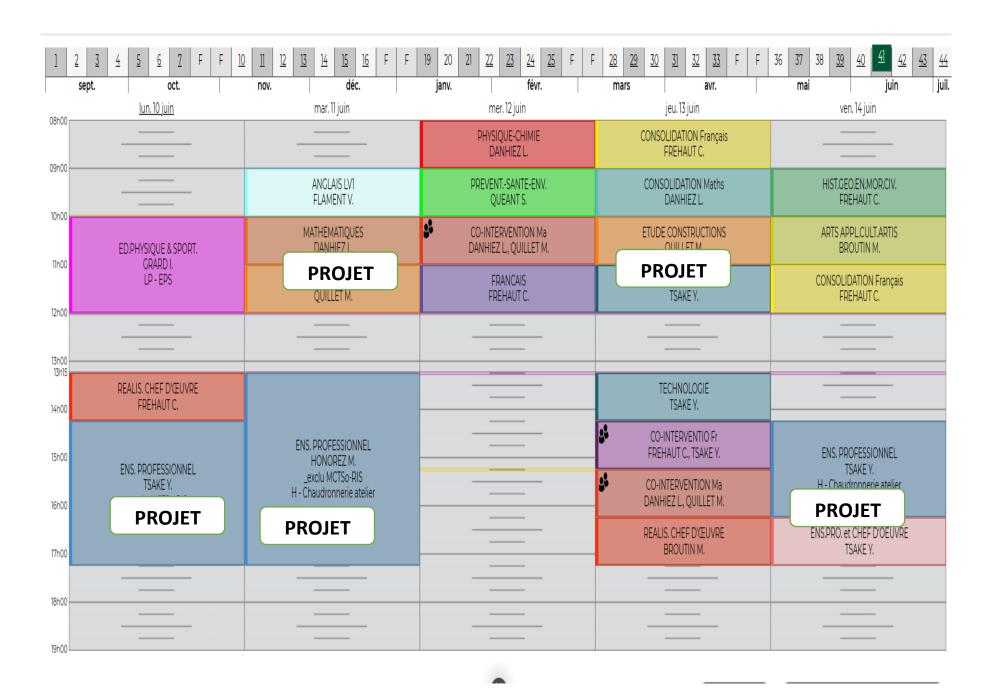

Calendrier scolaire 2023-2024

www.calendrier.best

Septembre 2023	Octobre 2023	Novembre 2023	Décembre 2023	Janvier 20	24	Février	2024	Mars	2024	Avril 2		Mai 2	024	Juin 2024	Juillet 2024	Août 2024
VEN 1	DIM 1	MER 1	VEN 1	LUN 1	П	JEU 1		VEN 1		LUN 1		MER 1		SAM 1	LUN 1	JEU 1
SAM 2	LUN 2	JEU 2	SAM 2	MAR 2	П	VEN 2		SAM 2		MAR 2		JEU 2		DIM 2	MAR 2	VEN 2
DIM 3	MAR 3	VEN 3	DIM 3	MER 3		SAM 3		DIM 3		MER 3		VEN 3		LUN 3	MER 3	SAM 3
LUN 4 Rentrée	MER 4	SAM 4	LUN 4	JEU 4	П	DIM 4		LUN 4	Ī	JEU 4		SAM 4		MAR 4	JEU 4	DIM 4
MAR 5	JEU 5	DIM 5	MAR 5	VEN 5		LUN 5	Р	MAR 5		VEN 5	Р	DIM 5		MER 5	VEN 5	LUN 5
MER 6	VEN 6	LUN 6	MER 6	SAM 6	П	MAR 6	R	MER 6		SAM 6	R	LUN 6		JEU 6	SAM 6	MAR 6
JEU 7	SAM 7	MAR 7	JEU 7	DIM 7		MER 7		JEU 7		DIM 7	0	MAR 7		VEN 7	DIM 7	MER 7
VEN 8	DIM 8	MER 8	VEN 8	LUN 8		JEU 8	0	VEN 8		LUN 8	J	MER 8		SAM 8	LUN 8	JEU 8
SAM 9	LUN 9	JEU 9	SAM 9	MAR 9		VEN 9	J	SAM 9		MAR 9		JEU 9		DIM 9	MAR 9	VEN 9
DIM 10	MAR 10	VEN 10	DIM 10	MER 10		SAM 10	Ε	DIM 10		MER 10	Е	VEN 10		LUN 10	MER 10	SAM 10
LUN 11	MER 11	SAM 11	LUN 11	JEU 11		DIM 11	Т	LUN 11		JEU 11	Т	SAM 11		MAR 11	JEU 11	DIM 11
MAR 12	JEU 12	DIM 12	MAR 12	VEN 12		LUN 12	S	MAR 12		VEN 12	S	DIM 12		MER 12	VEN 12	LUN 12
MER 13	VEN 13	LUN 13	MER 13	SAM 13		MAR 13	3	MER 13		SAM 13		LUN 13	Р	JEU 13	SAM 13	MAR 13
JEU 14	SAM 14	MAR 14	JEU 14	DIM 14		MER 14		JEU 14	Р	DIM 14		MAR 14		VEN 14	DIM 14	MER 14
VEN 15	DIM 15	MER 15	VEN 15	LUN 15 F	•	JEU 15		VEN 15		LUN 15		MER 15	F	SAM 15	LUN 15	JEU 15
SAM 16	LUN 16	JEU 16	SAM 16	MAR 16		VEN 16		SAM 16	R	MAR 16		JEU 16		DIM 16	MAR 16	VEN 16
DIM 17	MAR 17	VEN 17	DIM 17	MER 17 F		SAM 17		DIM 17	0	MER 17		VEN 17	M	LUN 17	MER 17	SAM 17
LUN 18	MER 18	SAM 18	LUN 18	JEU 18		DIM 18		LUN 18	J	JEU 18		SAM 18		MAR 18	JEU 18	DIM 18
MAR 19	JEU 19	DIM 19	MAR 19	VEN 19	/	LUN 19		MAR 19	Е	VEN 19		DIM 19	Р	MER 19	VEN 19	LUN 19
MER 20	VEN 20	LUN 20	MER 20	SAM 20		MAR 20		MER 20	_	SAM 20		LUN 20		JEU 20	SAM 20	MAR 20
JEU 21	SAM 21	MAR 21	JEU 21	DIM 21 F	•	MER 21		JEU 21	Т	DIM 21		MAR 21		VEN 21	DIM 21	MER 21
VEN 22	DIM 22	MER 22	VEN 22	LUN 22		JEU 22		VEN 22	S	LUN 22		MER 22		SAM 22	LUN 22	JEU 22
SAM 23	LUN 23	JEU 23	SAM 23	MAR 23		VEN 23		SAM 23		MAR 23		JEU 23		DIM 23	MAR 23	VEN 23
DIM 24	MAR 24	VEN 24	DIM 24	MER 24		SAM 24		DIM 24		MER 24		VEN 24		LUN 24	MER 24	SAM 24
LUN 25	MER 25	SAM 25	LUN 25	JEU 25		DIM 25		LUN 25		JEU 25		SAM 25		MAR 25	JEU 25	DIM 25
MAR 26	JEU 26	DIM 26	MAR 26	VEN 26		LUN 26		MAR 26		VEN 26		DIM 26		MER 26	VEN 26	LUN 26
MER 27	VEN 27	LUN 27	MER 27	SAM 27		MAR 27		MER 27		SAM 27		LUN 27		JEU 27	SAM 27	MAR 27
JEU 28	SAM 28	MAR 28	JEU 28	DIM 28		MER 28		JEU 28		DIM 28		MAR 28		VEN 28	DIM 28	MER 28
VEN 29	DIM 29	MER 29	VEN 29	LUN 29		JEU 29		VEN 29		LUN 29		MER 29		SAM 29	LUN 29	JEU 29
SAM 30	LUN 30	JEU 30	SAM 30	MAR 30				SAM 30		MAR 30		JEU 30		DIM 30	MAR 30	VEN 30
	MAR 31		DIM 31	MER 31				DIM 31				VEN 31			MER 31	SAM 31



ZONE A

Académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers

ZONE B

Académies d'Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Strasbourg

ZONE C

Académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

DÉPART EN VACANCES

Rentrée scolaire

le jeudi 1er

septembre 2022

Le départ en vacances a lieu le vendredi ou le samedi après la classe.

PONT DE L'ASCENSION

Du mercredi 8 mai après la classe au lundi 13 mai 2023, jour de reprise des cours.


..

Mise en situation


Un atelier de production est spécialisé dans la fabrication de poteau de voie SNCF. En tant que technicien Soudeur, vous devez procéder à l'assemblage et le soudage d'un nouveau poteau de signalisation, pour remplacer celui défectueux. (Voir les représentations 3D ci-dessus),


vous avez la charge de l'élément:


SE2 Embase poteau

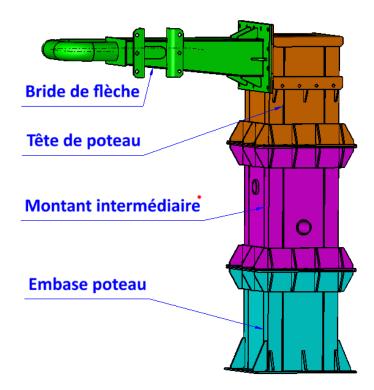

Pour cela, vous devrez respecter les règles d'hygiène et de sécurité.

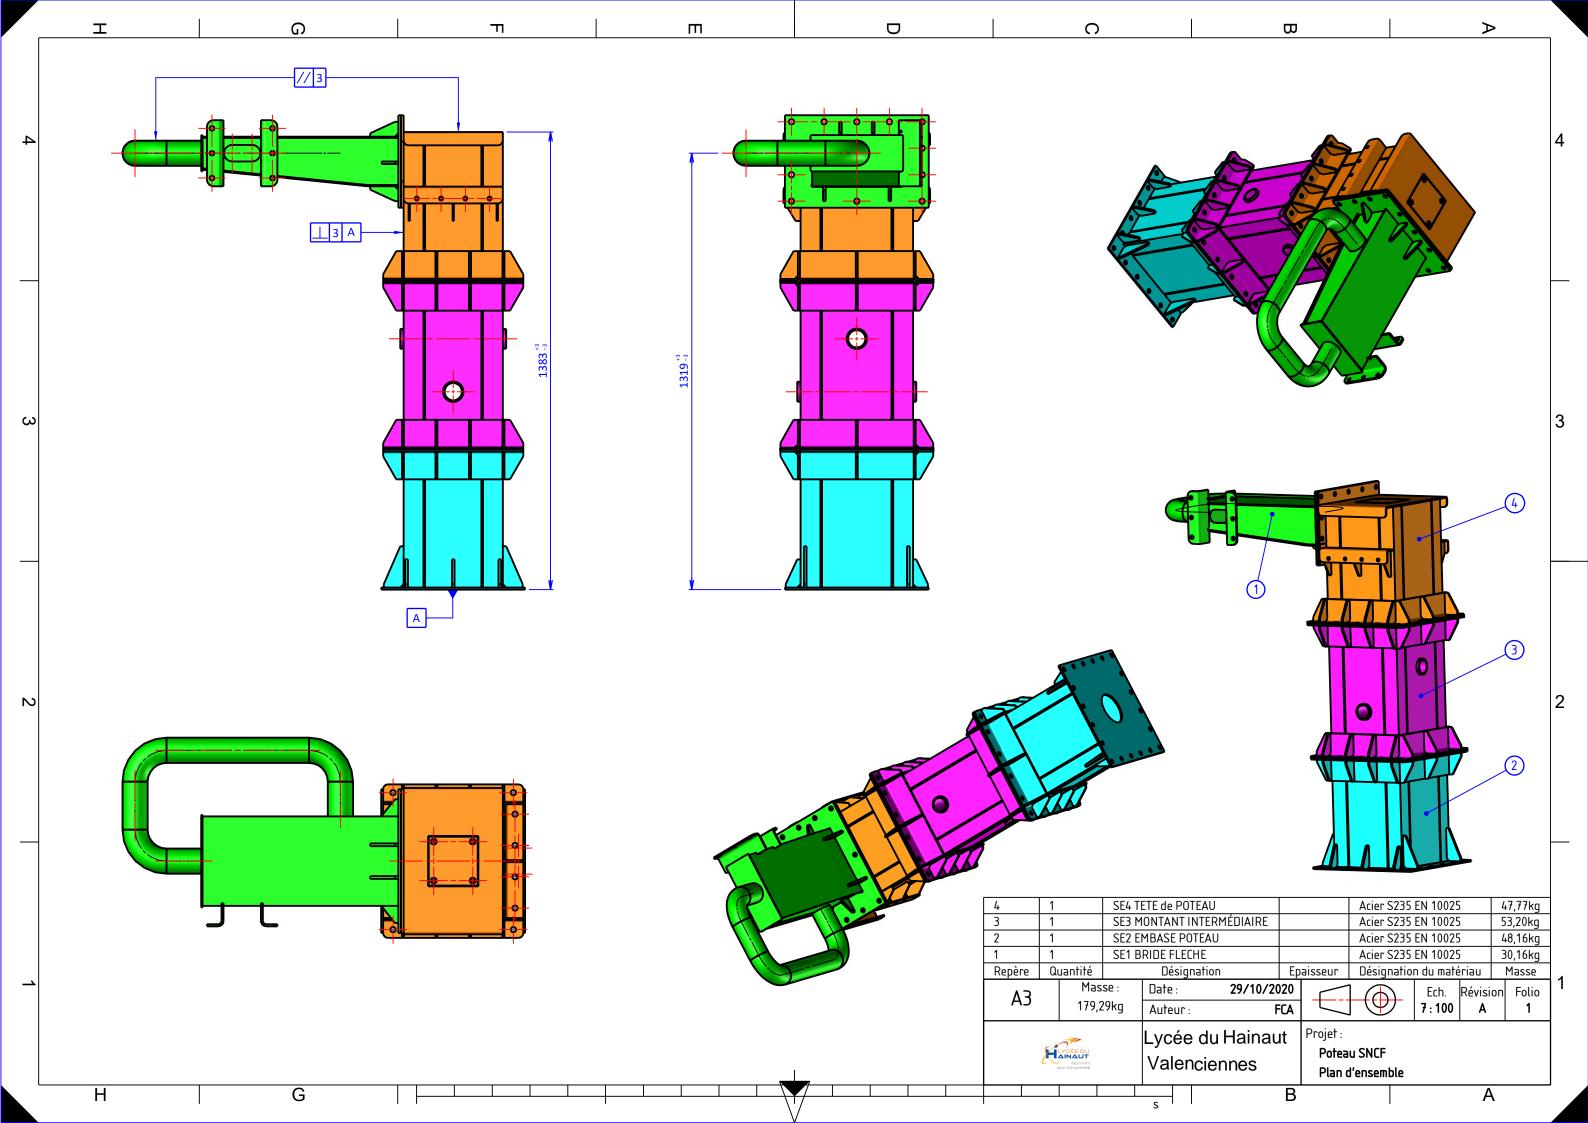

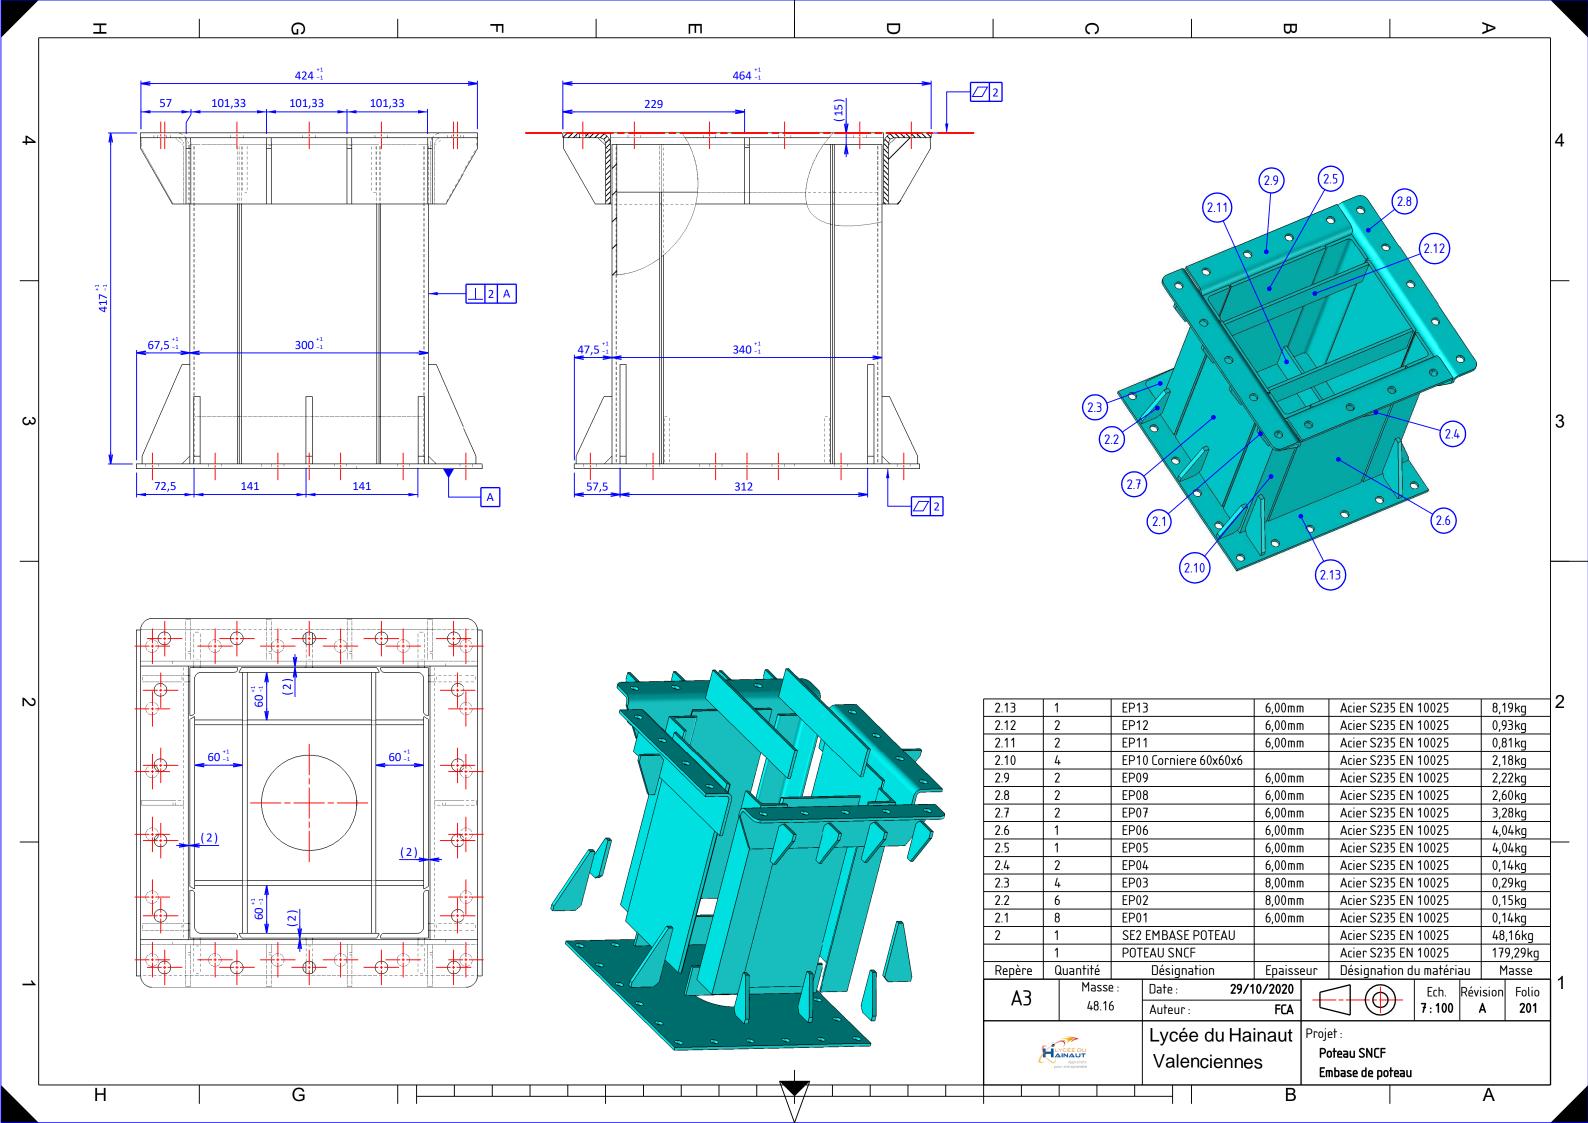

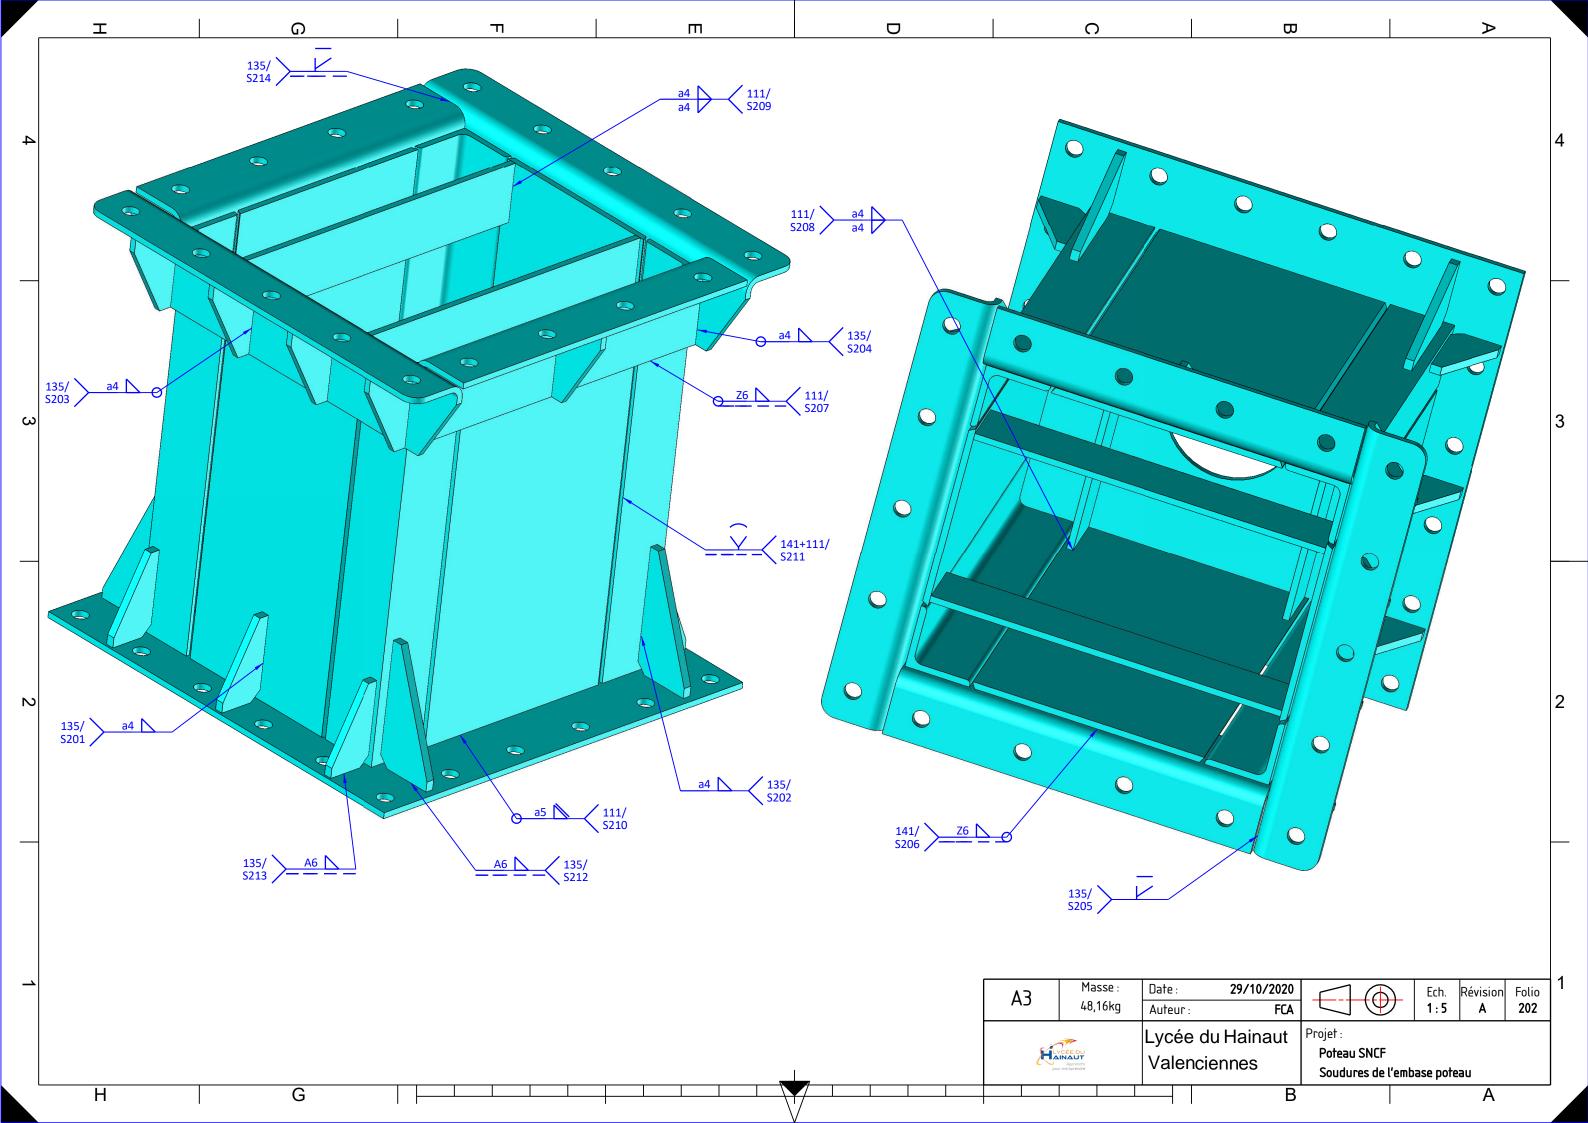





CAHIER DE SOUDAGE POTEAU SNCF

Sommaire

- 1. Tableau récapitulatif des soudures.
- 2. Descriptifs de mode opératoire de soudage (DMOS).
- 3. Certificat matière (CCPU) des métaux de base et des métaux d'apports.
- 4. Annexes (Procédure ressuage)

		DI	SCRIPTIF				METAL (DE BASE		МЕТА	L D'APPORT	SUIVI		CONTRÔLE
	N° de joint	Folio	Туре	Procédé	Position	EP	Nuance	EP	Nuance	Ø	Lot N°	Dmos N°	Repére Soudeur	TYPE
	101	102	P/FW	135	PB	8	S235	8	S235	1,2	PVS07010351	MCTS SNCF 001	APMCTS	VT
	102	102	P/FW	135	PB	8	S235	8	S235	1,2	PVS07010351	MCTS SNCF 001	APMCTS	VT
O	103	102	P/FW	111	РВ	8	S235	4	S235	3,2	STF08160	MCTS SNCF 002	APMCTS	VT
Ţ	104	102	P/FW	111	РВ	4	S235	4	S235	3,2	STF08160	MCTS SNCF 003	APMCTS	VT
U	105	102	P/FW	141	РВ	8	S235	4	S235	2,4	PVT08022321	MCTS SNCF 004	APMCTS	VT
le,	106	102	T/BW	141	PA	3,2	S235	3,2	S235	2,4	PVT08022321	MCTS SNCF 005	APMCTS	VT/DPT
4	107	102	T/BW	141	PA	3,2	S235	3,2	S235	2,4	PVT08022321	MCTS SNCF 005	APMCTS	VT/DPT
U	108	102	T/BW	141	PA	3,2	S235	3,2	S235	2,4	PVT08022321	MCTS SNCF 005	APMCTS	VT/DPT
ਰ	109	102	T/BW	141	PC	3,2	S235	3,2	S235	2,4	PVT08022321	MCTS SNCF 006	APMCTS	VT
4)	110	102	T/BW	141	PC	3,2	S235	3,2	S235	2,4	PVT08022321	MCTS SNCF 006	APMCTS	VT
de	111	102	T/BW	141	PC PB	3,2	S235 S235	3,2 4	S235 S235	2,4	PVT08022321	MCTS SNCF 006	APMCTS	VT VT
	113	102	P/T FW	141	PF PF	3,2	S235	4	S235	2,4	PVT08022321 PVT08022321	MCTS SNCF 007 MCTS SNCF 008	APMCTS APMCTS	VT
Br	114	102	P/FW	135	PB	4	S235	4	S235	0,8	PVS07010351	MCTS SNCF 009	APMCTS	VT
	115	102	P/FW	135	PB	8	S235	4	S235	0,8	PVS07010351	MCTS SNCF 010	APMCTS	VT
	116	102	P/FW	135	PB	8	S235	4	S235	0,8	PVS07010351	MCTS SNCF 010	APMCTS	VT
	201	202	P/FW	135	PB	6	S235	6	S235	1,2	PVS07010351	MCTS SNCF 011	APMCTS	VT
5	202	202	P/FW	135	PB	6	S235	6	S235	1,2	PVS07010351	MCTS SNCF 011	APMCTS	VT
ع	203	202	P/FW	135	PB	6	S235	6	S235	1,2	PVS07010351	MCTS SNCF 011	APMCTS	VT
Ü	204	202	P/FW	135	РВ	6	S235	6	S235	1,2	PVS07010351	MCTS SNCF 011	APMCTS	VT
L.	205	202	P/BW	135	PA	6	S235	6	S235	1,2	PVS07010351	MCTS SNCF 012	APMCTS	VT
O	206	202	P/FW	141	РВ	6	S235	6	S235	2,4	PVT08022321	MCTS SNCF 013	APMCTS	VT
Q	207	202	P/FW	111	РВ	6	S235	6	S235	4	STF08160	MCTS SNCF 014	APMCTS	VT
U	208	202	P/FW	111	РВ	6	S235	6	S235	4	STF08160	MCTS SNCF 015	APMCTS	VT
S	209	202	P/FW	111	PB	6	S235	6	S235	4	STF08160	MCTS SNCF 015	APMCTS	VT
Ø	210	202	P/FW	111	РВ	8	S235	6	S235	4	STF08160	MCTS SNCF 016	APMCTS	VT
ဍ	211	202	P/BW	141/111	PA	6	S235	6	S235	2,4/3,2	PVT08022321	MCTS SNCF 017	APMCTS	VT/DPT
В	212	202	P/FW	135	PB	8	S235	6	S235	1,2	PVS07010351	MCTS SNCF 018	APMCTS	VT
ш	213	202	P/FW	135	PB	8	S235	6	S235	1,2	PVS07010351	MCTS SNCF 018	APMCTS	VT
	214	202	P/BW	135	PA	6	S235	6	S235	2,4	PVS07010351	MCTS SNCF 012	APMCTS	VT
	301	302	P/FW	135	РВ	6	S235	6	S235	1,2	PVS07010351	MCTS SNCF 011	APMCTS	VT
	302	302	P/FW	135	PB	6	S235	6	S235	1,2	PVS07010351	MCTS SNCF 011	APMCTS	VT
	303	302	P/FW	135	PB	6	S235	6	S235	1,2	PVS07010351	MCTS SNCF 011	APMCTS	VT
ب	304	302	P/FW	135	PB	6	S235	6	S235	1,2	PVS07010351	MCTS SNCF 011	APMCTS	VT
	305	302	P/BW	135	PA	6	S235	6	S235	1,2	PVS07010351	MCTS SNCF 012	APMCTS	VT
t a	306	302	P/BW	135	PA	6	S235	6	S235	1,2	PVS07010351	MCTS SNCF 012	APMCTS	VT
	307 308	302	P/FW P/FW	141 141	PB PB	6	S235 S235	6	S235 S235	2,4	PVT08022321 PVT08022321	MCTS SNCF 013	APMCTS APMCTS	VT VT
Θ	309	302	P/FW	111	PB	6	S235	6	S235	4	STF08160	MCTS SNCF 014	APMCTS	VT
Σ	310	302	P/FW	111	PB	6	S235	6	S235	4	STF08160	MCTS SNCF 014	APMCTS	VT
	311	302	P/BW	141/111	PA	6	S235	6	S235	2,4	PVT08022321	MCTS SNCF 017	APMCTS	VT/DPT
	312	302	P/T FW	141	PC	6	S235	3,2	S235	2,4	PVT08022321	MCTS SNCF 019	APMCTS	VT
	313	302	P/T FW	141	PC	6	S235	3,2	S235	2,4	PVT08022321	MCTS SNCF 019	APMCTS	VT
	401	402	P/FW	135	РВ	6	S235	6	S235	1,2	PVS07010351	MCTS SNCF 011	APMCTS	VT
	402	402	P/FW	135	РВ	6	S235	6	S235	1,2	PVS07010351	MCTS SNCF 011	APMCTS	VT
-	403	402	P/FW	135	РВ	6	S235	6	S235	1,2	PVS07010351	MCTS SNCF 011	APMCTS	VT
an	404	402	P/BW	135	PA	6	S235	6	S235	1,2	PVS07010351	MCTS SNCF 012	APMCTS	VT
Ğ	405	402	P/FW	141	РВ	6	S235	6	S235	2,4	PVT08022321	MCTS SNCF 013	APMCTS	VT
Ļ	406	402	P/FW	111	РВ	6	S235	6	S235	4	STF08160	MCTS SNCF 014	APMCTS	VT
0	407	402	P/BW	141/111	PA	6	S235	6	S235	2,4	PVT08022321	MCTS SNCF 017	APMCTS	VT/DPT
Q	408	402	P/FW	135	PB	4	S235	4	S235	0,8	PVS07010351	MCTS SNCF 009	APMCTS	VT
a	409	402	P/FW	135	РВ	4	S235	4	S235	0,8	PVS07010351	MCTS SNCF 009	APMCTS	VT
ō	410	402	P/FW	135	PB	6	S235	4	S235	0,8	PVS07010351	MCTS SNCF 020	APMCTS	VT
บ	411	402	P/FW	141	PB	6	S235	4	S235	2,4	PVT08022321	MCTS SNCF 021	APMCTS	VT
τe	412	402	P/FW	111	PB	8	S235	6	S235	4	STF08160	MCTS SNCF 022	APMCTS	VT
e	413	402	P/BW	141	PB	8	S235	8	S235	2,4	PVT08022321	MCTS SNCF 023	APMCTS	VT
Ě	414	402	P/FW	111	PB	8	S235	6	S235	4	STF08160	MCTS SNCF 022	APMCTS	VT
	415	402	P/FW	141	PA	6	S235	4	S235	2,4	PVT08022321	MCTS SNCF 024	APMCTS	VT
	416	402	P/FW	141	PB	6	S235	4	S235	2,4	PVT08022321	MCTS SNCF 025	APMCTS	VT
	417	402	P/FW	141	PB	6	S235	4	S235	2,4	PVT08022321	MCTS SNCF 021	APMCTS	VT





N° DMOS


MCTS SNCF 011


Page 1 de 1

Rév.

NF EN ISO 9606-1 135 P-FW FM1/S T6 PB sI

N° de QMOS Type de préparation et nettoyage : Meulage Qualification du soudeur Usinage de la passe de fond Nettoyer les surfaces adjacentes sur 13 mm des deux côtés pour les métaux ferreux Groupe no ISO/TR 15608: Fabricant Spécification du matériau de base : Soudure d'angle Type d'assemblage S235JR 1.1 Client SNCF S235JR 1.1 N° d'ordre Épaisseur du matériau 6 mm N° de schéma Folio 202, 302, 402 Diamètre extérieur N° de la pièce Position de soudage РΒ

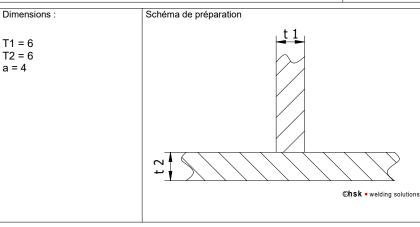

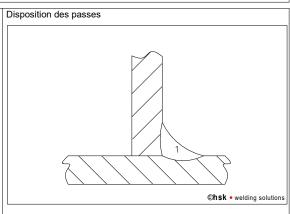

Throat thickness 4 mm

Détails du soudage

Detai	is au souduge									
	Passe de soudage	Procédé	Ø du matériau d'apport [mm]	Gaz	Courant	Tension [V]	Type de courant / polarité	Vitesse de dévidage du fil [m/min]	Vitesse de soudage	Energie de soudage [kJ/mm]
1	Passe de fond	135	1,2	Gas-1	196 A	20,1	= / +	5,9	23 cm/min	0,822

Instructions spéciales pour l'étuvage Matériau d'apport / flux de soudage Température Procédé Ø du matériau Marque commerciale Fabricant Temps [h] de soudage d'apport [°C] [mm] EN ISO 14341-A - G 42 3 M G3Si1 / G 38 2 C 135 1,2 OK Autrod 12.51 ESAB G3Si1

Gaz de protection

		Désignation	Marque commerciale	Fabricant	Volume [l/min]	Durée prégaz [s]	Durée post-gaz [s]
Gas-1	Gaz de protection	M21-Arc-18	Enermix M21A	Sol france	15	0,5	3

Préchauffage

remperature de prechauπage		i emperature entre passes	
Données de processus			
Procédé	135		
Type de soudage	manuel		
Transfert de matériau	court-circuit		

Remarque

Control Visuel.

	Date	Nom	Signature
Auteur	05/11/2020	Canipelle Fabien	
Vérifié par	17/11/2020	Pôle CTS	







N° DMOS Rév. **DMOS** MCTS SNCF 012


NF EN ISO 9606-1 135 P-BW FM1/S T6 PA ml

Page 1 de 1

N° de QMOS		Type de préparation et nettoyage :	Meulage
Qualification du soudeur		Usinage de la passe de fond	Nettoyer les surfaces adjacentes sur 13 mm des deux côtés pour les métaux ferreux
Fabricant		Spécification du matériau de base :	Groupe no ISO/TR 15608:
Type d'assemblage	Soudure d'angle	S235JR	1.1
Client	SNCF	S235JR	1.1
N° d'ordre		Épaisseur du matériau	6 mm
N° de schéma	Folio 202, 302, 402	Diamètre extérieur	
N° de la pièce		Position de soudage	PA

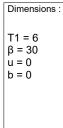

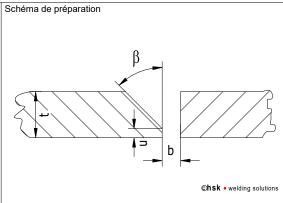

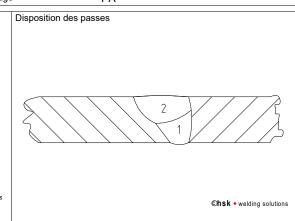

Détails du soudage

-	- otu	o aa ooaaago									
		Passe de soudage	Procédé	Ø du matériau d'apport [mm]	Gaz	Courant	Tension [V]	Type de courant / polarité	Vitesse de dévidage du fil [m/min]	Vitesse de soudage	Energie de soudage [kJ/mm]
	1	Passe de fond	135	1,2	Gas-1	196 A	20,1	= / +	5,9	81 cm/min	0,233
	2	Passe de finition	135	1,2	Gas-1	196 A	20,1	= / +	5,9	81 cm/min	0,233

Matériau d	'apport / flux de soudage			In	Instructions spéciales pour l'étuvage				
Procédé		Ø du matériau	Marque commerciale	Fabricant	Temps	Température			
de soudage		d'apport			[h]	[°C]			
		[mm]							
135	EN ISO 14341-A - G 42 3 M G3Si1 / G 38 2 C	1,2	OK Autrod 12.51	ESAB					
	G3Si1								

Gaz de protection

Our do p. c	sac do protostori								
		Désignation	Marque commerciale	Fabricant	Volume	Durée prégaz	Durée post-gaz		
		·			[l/min]	[s]	[s]		
Gas-1	Gaz de	M21-Arc-18	Enermix M21A	Sol france	15	0,5	3		
	protection								

Préchauffage

Température de préchauffage		Température entre passes	
Données de processus			
Procédé	135		
Type de soudage	manuel		
Transfert de matériau	court-circuit		

Remarque

Control Visuel.	Control Visuel.							
	Date	Nom	Signature					
Auteur	05/11/2020	Canipelle Fabien						
Vérifié par	17/11/2020	Pôle CTS						






N° DMOS


MCTS SNCF 013

Page 1 de 1

Rév.

NF EN ISO 9606-1 141 P-FW FM1/S T6 PB sI

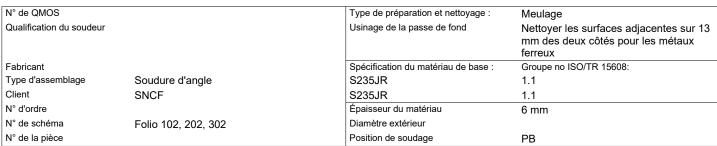

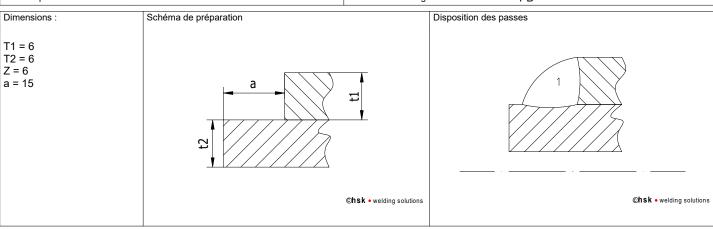

Throat thickness Z6 mm

Détails du soudage

	Passe de soudage	Procédé	Ø du	Gaz	Courant	Tension	Type de	Vitesse de	Vitesse de	Energie de
			matériau			[V]	courant /	dévidage du fil	soudage	soudage
			d'apport				polarité	[m/min]	_	[kJ/mm]
			[mm]							
1	Passe de finition	141	2,4	Gas-1	Départ: 5 A	15,2	= / -	0		
					Montée: 0,5 s					
					Nominal: 130 A					
					Évanouissement: 1,5 s					
					Final: 5 A					

Matériau d'apport / flux de soudage Instructions spéciales pour l'étuvage Ø du matériau Procédé Marque commerciale Fabricant Temps Température d'apport [mm] [°C] de soudage [h] 141 ER70S-3 2,4 OK Tigrod 12.60 **ESAB**

Gaz de protection

		Désignation	Marque commerciale	Fabricant	Volume [l/min]	Durée prégaz [s]	Durée post-gaz [s]
Gas-1	Gaz de protection	Argon	Argon I1	Sol France	10	0,5	3

Préchauffage
Température de préchauffage

Données de processus									
Procédé	141								
Type de soudage	manuel								
Électrode de tungstène	WCe 20, Ø 2 mm								

Température entre passes

Remarque

CONTROL VISUCI.	Wilder Violeti.							
	Date	Nom	Signature					
Auteur	07/11/2020	Canipelle Fabien						
Vérifié par	17/11/2020	Pôle CTS						





N° DMOS


MCTS SNCF 014


Page 1 de 1

Rév.

NF EN ISO 9606-1 111 P-FW FM1/R T6 PB sl

N° de QMOS Type de préparation et nettoyage : Meulage Qualification du soudeur Usinage de la passe de fond Nettoyer les surfaces adjacentes sur 13 mm des deux côtés pour les métaux ferreux Groupe no ISO/TR 15608: Fabricant Spécification du matériau de base : Type d'assemblage Soudure d'angle S235JR 1.1 Client SNCF S235JR 1.1 N° d'ordre Épaisseur du matériau 6 mm N° de schéma Folio 202, 302, 402 Diamètre extérieur N° de la pièce Position de soudage РΒ

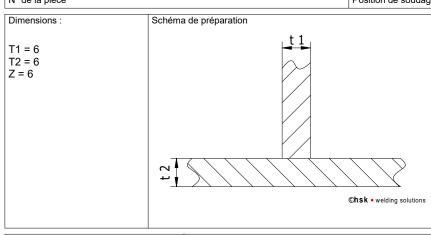

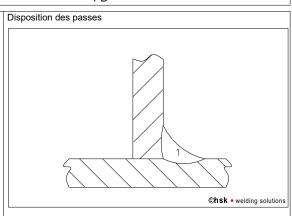

Throat thickness 4 mm

Détails du soudage

Dotain	Dotallo da dodatago										
	Passe de soudage	Procédé	Ø du matériau d'apport [mm]	Gaz	Courant	Tension [V]	Type de courant / polarité	Vitesse de dévidage du fil [m/min]	Vitesse de soudage	Energie de soudage [kJ/mm]	
1	Passe de finition	111	4		180 A	27.2	= / +				

Instructions spéciales pour l'étuvage Matériau d'apport / flux de soudage Procédé Ø du matériau Marque commerciale Fabricant Temps [h] Température de soudage d'apport [°C] [mm] EN ISO 2560-A - E 38 0 RC 11 OK 46.27 ESAB 111

Gaz de protection

N°	Désignation	Marque commerciale	Fabricant	Volume [l/min]	Durée prégaz [s]	Durée post-gaz [s]

Préchauffage

Température de préchauffage		Température entre passes	
Données de processus			
Procédé	111		
Type de soudage	manuel		

Remarque

Control Visuel.

	Date	Nom	Signature					
Auteur	06/11/2020	BUISSON Willy						
Vérifié par	17/11/2020	Pôle CTS						






N° DMOS


MCTS SNCF 015

Page 1 de 1

Rév.

NF EN ISO 9606-1 111 P-FW FM1/R T6 PB sI

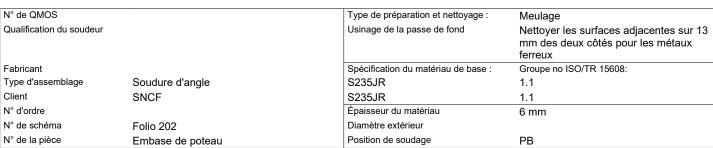

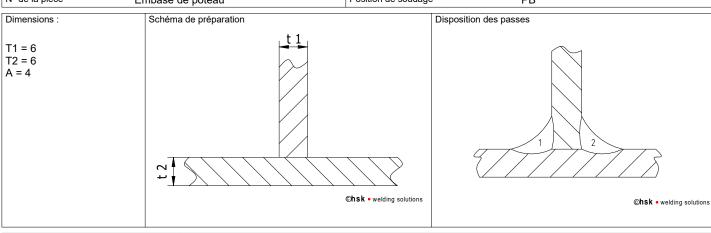

Throat thickness 4 mm

Détails du soudage

	Passe de soudage	Procédé	Ø du matériau d'apport [mm]	Gaz	Courant	Tension [V]	Type de courant / polarité	Vitesse de dévidage du fil [m/min]	Vitesse de soudage	Energie de soudage [kJ/mm]
1	Passe de finition	111	4		180 A	27,2	= / +		29 cm/min	0,81

Matériau d	'apport / flux de soudage		Instructions spéciales pour l'étuvage				
Procédé		Ø du matériau	Marque commerciale	Fabricant	Temps	Température	
de soudage		d'apport			[h]	[°C]	
		[mm]					
111	EN ISO 2560-A - F 38 0 RC 11	4	OK 46 27	FSAB			

Gaz de protection

N°	Désignation	Marque commerciale	Fabricant	Volume [l/min]	Durée prégaz [s]	Durée post-gaz [s]

Préchauffage

Température de préchauffage		Température entre passes	
Données de processus			
Procédé	111		
Type de soudage	manuel		

Remarque

Contrôle visuel

	Date	Nom	Signature			
Auteur	06/11/2020	BUISSON Willy				
Vérifié par	17/11/2020	Pôle CTS				







DMOS N° DMOS Rév. MCTS SNCF 016

NF EN ISO 9606-1 111 P-FW FM1/R T6/8 PB sl

Page 1 de 1

N° de QMOS Type de préparation et nettoyage : Meulage Qualification du soudeur Usinage de la passe de fond Nettoyer les surfaces adjacentes sur 13 mm des deux côtés pour les métaux ferreux Groupe no ISO/TR 15608: Fabricant Spécification du matériau de base : Type d'assemblage Soudure d'angle S235JR 1.1 Client SNCF S235JR 1.1 N° d'ordre Épaisseur du matériau 8 mm et 6 mm N° de schéma Folio 202 Diamètre extérieur N° de la pièce Position de soudage Embase de poteau

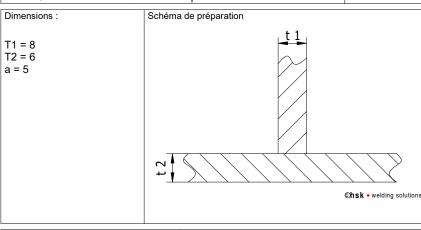

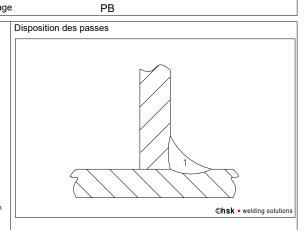

Throat thickness 5 mm

Détails du soudage

Details	s uu souuaye									
	Passe de soudage	Procédé	Ø du matériau d'apport [mm]	Gaz	Courant	Tension [V]	Type de courant / polarité	Vitesse de dévidage du fil [m/min]	Vitesse de soudage	Energie de soudage [kJ/mm]
1	Passe de finition	111	4		180 A	17,2	= / +		15 cm/min	0,991

Matériau d'apport / flux de soudage Instructions spéciales pour l'étuvage Ø du matériau Fabricant Temps [h] Température [°C] Procédé Marque commerciale de soudage d'apport [mm] EN ISO 2560-A - E 38 0 RC 11 111 4 OK 46.27 ESAB

Gaz de protection

N°	Désignation	Marque commerciale	Fabricant	Volume [l/min]	Durée prégaz	Durée post-gaz
				[///////	[9]	[5]

Préchauffage

Température de préchauffage		Température entre passes	
Données de processus			
Procédé	111		

Remarque

Type de soudage

Control Visuel.

manuel

	Date	Nom	Signature
Auteur	06/11/2020	BUISSON Willy	
Vérifié par	17/11/2020	Pôle CTS	






N° DMOS MCTS SNCF 017


Page 1 de 1


Rév.

NF EN ISO 9606-1 141/111 P-BW FM1/S/R T6 PA ss nb

N° de QMOS		Type de préparation et nettoyage :	Meulage
Qualification du soudeur		Usinage de la passe de fond	Nettoyer les surfaces adjacentes sur 13 mm des deux côtés pour les métaux ferreux
Fabricant		Spécification du matériau de base :	Groupe no ISO/TR 15608:
Type d'assemblage	Assemblage bout à bout	S235JR	1.1
Client	SNCF	S235JR	1.1
N° d'ordre		Épaisseur du matériau	6 mm
N° de schéma	Folio 202, 302, 402	Diamètre extérieur	
N° de la pièce		Position de soudage	PA

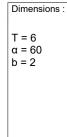

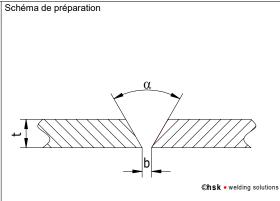

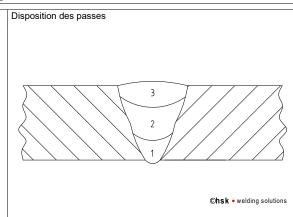

Détails du soudage

	Passe de soudage	Procédé	Ø du matériau d'apport [mm]	Gaz	Courant	Tension [V]	Type de courant / polarité	Vitesse de dévidage du fil [m/min]	Vitesse de soudage	Energie de soudage [kJ/mm]
1	Passe de fond	141	2,4	Gas-1	Départ: 5 A Montée: 0,5 s Nominal: 100 A Évanouissement: 1,5 s Final: 5 A	14	= / -	0		
2	Passe de remplissage	111	3,2		120 A	24.8	= / +			
3	Passe de finition	111	3,2		120 A	24.8	= / +			

Matériau d'apport / flux de soudage Instructions spéciales pour l'étuvage Procédé Ø du matériau Marque commerciale Fabricant Température Temps de soudage d'apport [hj [°C] [mm] 141 ER70S-3 OK Tigrod 12.60 ESAB 2,4 111 EN ISO 2560-A - E 38 0 RC 11 3,2 OK 46.27 ESAB

Gaz de protection

Gaz de pro	lection							
		Désignation	Marque commerciale	Fabricant	Volume	Durée prégaz	Durée post-gaz	
					[l/min]	[s]	[s]	
Gas-1	Gaz de	Argon	Argon I1	Sol France	10	0,5	3	
	protection						ı	

Préchauffage

Température de préchauffage		Température entre passes						
Données de processus								
Procédé	141	111						
Type de soudage	manuel	manuel						
Epaisseur du métal fondu, soudure bout à bout	2 mm	2 mm						
Électrode de tungstène	WCe 20, Ø 2 mm							

Remarque

Control Visuel et Ressuage

	Date	Nom	Signature
Auteur	06/11/2020	BUISSON Willy	
Vérifié par	17/11/2020	Pôle CTS	





N° DMOS **DMOS**


MCTS SNCF 018


Page 1 de 1


Rév.

NF EN ISO 9606-1 135 P-BW FM1/S T8 PA ml

N° de QMOS Type de préparation et nettoyage : Meulage Qualification du soudeur Usinage de la passe de fond Nettoyer les surfaces adjacentes sur 13 mm des deux côtés pour les métaux ferreux Groupe no ISO/TR 15608: Fabricant Spécification du matériau de base : Type d'assemblage Soudure d'angle S235JR 1.1 Client SNCF S235JR 1.1 N° d'ordre Épaisseur du matériau 8 mm N° de schéma Diamètre extérieur Folio 202 N° de la pièce Position de soudage PΑ Embase poteaux



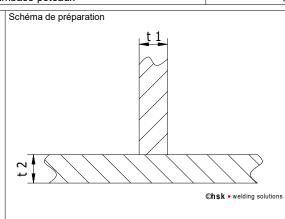

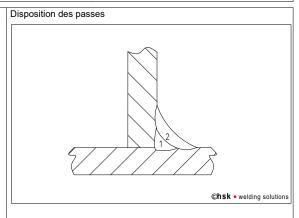

Throat thickness 6 mm

Détails du soudage

Detail	s uu souuage									
	Passe de soudage	Procédé	Ø du matériau d'apport [mm]	Gaz	Courant	Tension [V]	Type de courant / polarité	Vitesse de dévidage du fil [m/min]	Vitesse de soudage	Energie de soudage [kJ/mm]
1	Passe de fond	135	1,2	Gas-1	193 A	20	= / +	5,8	23 cm/min	0,806
2	Passe de finition	135	1,2	Gas-1	193 A	20	= / +	5,8	23 cm/min	0,806

Instructions spéciales pour l'étuvage Matériau d'apport / flux de soudage Température [°C] Procédé Ø du matériau Marque commerciale Fabricant Temps [h] de soudage d'apport

[mm] EN ISO 14341-A - G 42 3 M G3Si1 / G 38 2 C 135 1,2 OK Autrod 12.51 ESAB G3Si1

Gaz de protection

		Désignation	Marque commerciale	Fabricant	Volume	Durée prégaz	Durée post-gaz
					[l/min]	[s]	[s]
Gas-1	Gaz de	M21-Arc-18	Enermix M21A	Sol france	15	0,5	3
	protection						1

Préchauffage

Température de préchauffage		Température entre passes	
Données de processus			
Procédé	135		
Type de soudage	manuel		
Transfert de matériau	court-circuit		

Remarque

Control Visuel.

	Date	Nom	Signature
Auteur	05/11/2020	Canipelle Fabien	
Vérifié par	17/11/2020	Pôle CTS	

				Fiche d'autocon	trôle		
Nom:						Date:	
Prénom:						Ensemble :	
	50-			Contrôle dimenti	onnel	2	
Folio	Cote au plan	Cote relevée	Ecart	Outils de contrôle	Conforme	Non Conforme	Observation
201	464 +1-1						
201	424 +1-1						
201	417 +1-1						
201	300 +1-1						
201	340 +1-1						
201	67-5 +1-1						
201	47,5 +1-1						
				Contrôle géomét	rique	^	
Folio	Cote au plan	Cote relevée	Ecart	Outils de contrôle	Conforme	Non Conforme	Observation
201	☐ 2 dessus						
201	☐ 2 dessous						
201	12 A						
			Valida	ation (Cocher la case	de votre cho	oix)	
		La pièce est	conforme	en tous points au pla	an		
		La pièce a des	s irrégular	itées mais est rectifia	ble		
		La pièce n'est	pas confo	rme et à mettre au re	ebus		
		Quelles	sont les p	orincipaux problèmes	que vous av	ez rencontré ?	
						20000	
		Quelles pr	oposition	s pouvez-vous faire p	our résoudr	e ces problémes ?	

FICHE de CONTROLE

EXAMEN NON DESTRUCTIF

	P-	V	N	0	:						
 ••••			•••	•••	•••	 			• •		

PROCEDE(S) de 0	CONTRÔLE :	VISUEL	
DATE :		LIEU :	
CONTRÔLE EFFECT	UE PAR :		
DESIGNATION DU N	MATERIEL EXAMINE :		
DOCUMENT de REFERENCE			

OBJET de L'EXAMEN :

Recherche de défaut de manque de fusion et défaut de forme.

Référence	Désignation Illustration ACCE							
					OUI	NON		
401	MANQUE DE FUSIO Non autorisé			soudeur.com				
4021	MANQUE DE PÉNÉT Non autorisé			soudeur.com				
5011		<= 0,05 x l'épaisseur soudéε 0,5 mm - Transition douce		soudeur.com				
5012		<0,05 x l'épaisseur soudée 0,5 mm - Transition douce		soudeur.com				
502		CESSIVE (soudure bou ,15 x la largeur du cordon oudure +1 mm avec maxi c	,	soudeur.com				
504	EXCÈS DE PÉNÉTR Hauteur <= 0,6 x la la mm avec maxi de 4 m	rgeur du cordon de pénétrat		soudeur.com				
511	MANQUE D'ÉPAISS Profondeur avec maxi de 0,5 mm	= 0,05 x l'épaisseur soudée		soudeur.com				
DECISION	ACCEPTER	REFUSER		VISA du contrôleur :				

Apprendre pour entreprendre		CLIENT -	Custon	ner				Туре		Identifiant		N°	Rév	ision
												Page :		
,	PROCÈS-VI		DE CO					AR RESSUA	GE		N°			
2.000 (margos)			ÉSIGNAT					:						
N° Cde : Order Nr			ISPECTED PA					-	LIE	U DE MONTAGE :				
Older NI		1000	RADE						27/32/37	EMBLING PLACE				
N° de MODE OPÉF									4,100,110	MPÉRATURE du LOC		40°C]
ÉTAT de SURFACE		Brut de Sou	idage _	- 1	/leulé	W80X	Us	iné		M TEMPERATURE 10° to . MPÉRATURE pièce (re 10° à 40°C	-	
SURFACE CONDITION		Rough of weld			round			chined		T TEMPERATURE 10° to 40		10 10 0 10 0		
NETTOYAGE PRÉALA					2 30	90	0.		250.00	RIFICATION du SÉCH	HAGE			
PRELIMINARY CLEANNING	Marque	кад soc	aked with	' T	*	-		Pulvérisation	VER	IFICATION OF DRYING				
PÉNÉTRANT	Trade mark			A	APPLIC	ATIC	N	Spraying	ш	TEMPS				
PENETRANT	N° Lot			۸	<i>NETHOD</i>			Pinceau		DWELL TI	ME			
	Batch number							Brush				.2	2	
ÉLIMINATION DE I	L'EXCÈS DE PÉNÉT	RANT	Eau	П		/ant	F	Type Trade mark			\	ÉRIFICATION D VERIFICATION C		
PENETRANT REMOVAL			Water	100000	Solve	ent	38	N° Lot						
	Marque			1	DÉLA	AI de	LEC	TURE entre	0	et 30	mn	NETTOYAGI	E FINAL	98
RÉVÉLATEUR	Trade mark					•		between		and	100000000000000000000000000000000000000	FINAL CLEA	NING	
SPARYING DEVELOPPER	N° Lot Batch number				Lum Artific				aturell _{stural}	e \square	333	avage		
VALEUR D'E	CLAIREMENT :			_	Altijio	ui iigii		52°00000		REF. LUXI		avage		
	F LIGHTING	-						LUX		REF. LUXI	METER :			
	RPRÉTATION PRETATION									Classe evel				
INVERP	-RETATION		T	Inter	rventi	on				ever			Conc	lusion
		Barry (1000)		Ĭ	Ť	Ĩ		COC - 500 - 100000 - 100			Date r	éparation et		
REP PIECES	N° SOUDURE	REP	25	a)						ères positions et	180000000000000000000000000000000000000	rification	727	Ě
PART	WELD MARK	SOUDEUI WELDER'S MAI	(1)	ass	22				serva	TIONS iteria and Comments	10000	frepair and new	m p	onfe
		TI LLU LII O III II	Chanfrein	1ère passe	First pass	Ext	4	mandadan bat pa		terio and comments	e	kamination	Conforme	Non-conforme
			0 5	1	트	2 11	0						0 4	Z ž
						T								
			+	\vdash	+	+					3			
				_		\perp								
						T								
						T								
											e e			
CONTRÔLEUR			RESPO				Т			CLIENT				
INSPECTOR NOM			NOM	VIENT N	TANAGE	7	+		9	NOM				
NAME			NAME							NAME				

DATE


VISA STAMP

DATE

VISA STAMP

DATE

VISA STAMP

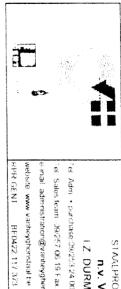

"el. Sales team. 09/257 06 19 Fax. 09/253 66-38. *el_Adm_+ purchase;09/253/24/00 Fax_08/253/24/25 unai administration@vanheygtxenstaal.ce I.Z. DURMAKKER - 9940 Evergem - Belgium STAALPRODUCTEN - PRODUITS SIDERGIQUES n.v. VAN HEYGHEN STAAL s.a.

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR				
Tôles LAC S235JR EN 10025-2	kwaliteit/quality	Your Ref	Uw Ref.	Ref VHS
SJR			4501124122	19711581
*				EVERGEM.

8

13 05 19

CERTIFICAAT - CERTIFICAT - CERTIFICATE - WERKZEUGNIS 2.2 EN 10204

BED422 117 373

Wij bevestigen dat de geleverde goederen conform zijn aan onze verkoopsbevestiging.	18228092 18117612 18114158 N42282 N43411	Gieting/Heatnr	0176-19 0197-19 1232-18 1461-18 0392-19	COILNR
geleverde goederen c	53 43 82 74 89	C (x 0,001 %)	1 00000	DIKTE/ THICKNESS
onform zijn aan o	455 458 449 368 378	Mn (x 0.001 %) S (1000 1500 1500 1500 1500	BREEDTEWIDTH
nze verkoopsbe	12 6 18 10	× 0,001 %) P (× 0		
vestiging.	111 12 13 22 10 20 7 8 7 8	Mn (x 0.001 %) S (x 0.001 %) P (x 0.001 %) Si (x 0.001 %) Al (x0.001%)	2000 3000 3000 3000 3000	LENGTE/LENGTH
	55 41 48 40 53) Al (x0.001%)	20 790 28 060 27 960 24 391 24 417	GEWICHTWEIGHT
X - AMBBBBCHT	Bordereau			GHT
	reau			Re N/mm ²
SERVICE OUAUTE	19740595			Rm N/mm²
bution bution	595			A %

CE 0035-CPR-A141

Wir bestätigen, die gelieferte Ware ist konform unserer Verkaufsbestätigung We confirm that the delivered goods are conform to our salesconfirmation.

Nous affirmons que les marchandises livrées sont conformes à notre confirmation de vente

ALGEMEEN DIRECTEUR K. LAMBRECHT

Management Assistent Berlinda Janssens



Date/Date:

2018-02-02

Numéro de certificat/Cert no:

EC25037355 rev. 0

Notre commande/Our order:

1860346

Votre commande/Your order:

08180211-SEW

Notre référence/Our ref:

Web user - Movex CMP020 BFR

Votre référence/Your ref:

Compte client/Cust no:

FRB00320

Votre numéro de fax/Your fax:

Date de commande client/Your date:

20180201

Votre e-mail/Your e-mail:

Adresse de facturation/Invoice address

GROUPE EMILE DUFOUR SAS

8, RUE DES CHEVRIES - AUBERGENVILLE

CS 80523

78712 MANTES LA JOLIE CEDEX

LIVRAISON/DELIVERY

Destinataire du certificat/Cert receiver

Numéro de lot/Lot no:

Adresse de livraison/Delivery address

GROUPE EMILE DUFOUR SAS 8, RUE DES CHEVRIES ZAC DES CHEVRIES 78410 AUBERGENVILLE

France

0.01%

0.01%

PVS02054102

Quantité/Quantity:

4 PK

PRODUIT/PRODUCT

Marque/Brand:

ESAB

Description/Desc:

OK Tigrod 12.60 2.4x1000mm 5kg

Numéro article/Item no:

126024R150

COMPOSITION CHIMIQUE/ CHEMICAL COMPOSITION

Valeurs réelles/Actual results: conforme à/acc to EN

10204 - 3.1

CLASSIFICATIONS/CLASSIFICATIONS

EN ISO 636-A: W 38 3 W2Si

EN ISO 636-A: W2Si

SFA/AWS A5.18: ER70S-3

Wire/strip

ΑI

Ti+Zr

Autres/Auxiliary:

С 0.10% Si 0.58% Mn 1.03% D 0.022% S 0.024% Cr 0.07% Ni 0.03% Мо 0.01% Cu 0.09% ٧ 0.01% ΑI 0%

PROPRIÉTIÉS MÉCANIQUES/MECHANICAL PROPS Valeurs typiques/Typical data: conforme à/acc to EN 10204 -

2.2

Standard/Standard:

ΕN 11

Autres/Auxiliary:

Condition/Condition:

ESSAI DE TRACTION/TENSILE

515 MPa

ReL

<u>Rm</u>

A4-A5

420 MPa

26 %

RÉSILIENCES/IMPACT

Temp

-30 °C

ΚV

90 J

COMMENTAIRES/COMMENTS

Produit fourni suivant programme AQ correspondant au standard EN ISO 9001. Ce certificat est produit d'une façon électronique et valable sans signature. Pour questions supplémentaires s.v.p. adressez-vous à:

ESAB France SA, Rue du Petit Albi, BP 8498, 95891 Cergy Pontoise.

Product supplied under a QA Programme fulfilling the EN ISO 9001 standard. This certificate is produced electronically and is valid without signature.

Please refer any queries to: (see above)

Josef Moravek

Validation - Analyse chimique/Validation - Chemical Analysis

Quality Manager

Validation - Autres/Validation - Others

Jose Abal Lopez



Date/Date:

2018-07-13

Numéro de certificat/Cert no:

EC25233666 rev. 0

Notre commande/Our order:

2001433

Votre commande/Your order:

Notre référence/Our ref:

Web user - Movex CMP020 BFR

Votre référence/Your ref;

Compte client/Cust no:

FRB00320

Votre numéro de fax/Your fax:

Date de commande client/Your date: 20180712

Votre e-mail/Your e-mail:

Adresse de facturation/Invoice address

GROUPE EMILE DUFOUR SAS

8, RUE DES CHEVRIES - AUBERGENVILLE CS 80523

CLASSIFICATIONS/CLASSIFICATIONS

78712 MANTES LA JOLIE CEDEX

Adresse de livraison/Delivery address

08181225-BRT

GROUPE EMILE DUFOUR SAS 8, RUE DES CHEVRIES ZAC DES CHEVRIES 78410 AUBERGENVILLE

LIVRAISON/DELIVERY

Numéro de lot/Lot no:

Destinataire du certificat/Cert receiver

SFS13129

Quantité/Quantity:

4 CT

PRODUIT/PRODUCT

Marque/Brand: Description/Desc:

FSAB

OK 46.27 3.2x350mm

Numéro article/Item no:

SFA/AWS A5.1: E6013

EN ISO 2560-A: E 38 0 RC 11

4627323600

COMPOSITION CHIMIQUE/ CHEMICAL COMPOSITION

Valeurs réelles/Actual results: conforme à/acc to EN 10204 - 3.1

All weld metal

Autres/Auxiliary:

C

0.06%

Si

0.22%

Mn Р

0.4% 0.016%

S

0.010%

PROPRIÉTIÉS MÉCANIQUES/MECHANICAL PROPS Valeurs typiques/Typical data: conforme à/acc to EN 10204 -

Standard/Standard: Autres/Auxiliary: Condition/Condition:

ESSAI DE TRACTION/TENSILE

Rm ...

<u>A5</u>

390 MPa

500 MPa

28 %

RÉSILIENCES/IMPACT

Temp

0°C

<u>KV</u>

60 J

COMMENTAIRES/COMMENTS

Produit fourni suivant programme AQ correspondant au standard EN ISO 9001. Ce certificat est produit d'une façon électronique et valable sans signature. Pour questions supplémentaires s.v.p. adressez-vous à:

ESAB France SA, Rue du Petit Albi, BP 8498, 95891 Cergy Pontoise.

Product supplied under a QA Programme fulfilling the EN ISO 9001 standard. This certificate is produced electronically and is valid without signature. Please refer any queries to: (see above)

Validation - Analyse chimique/Validation - Chemical Analysis

Validation - Autres/Validation - Others

Pál Dranka

Quality Assurance Manager

J-P Ernoult



Date/Date:

2018-10-03

Numéro de certificat/Cert no:

EC25327749 rev. 0

Notre commande/Our order:

Notre référence/Our ref: Compte client/Cust no:

FRB00320

Votre commande/Your order: Votre référence/Your ref:

Votre numéro de fax/Your fax:

Votre e-mail/Your e-mail:

Date de commande client/Your date:

Adresse de facturation/Invoice address

GROUPE EMILE DUFOUR SAS

Destinataire du certificat/Cert receiver

Adresse de livraison/Delivery address

LIVRAISON/DELIVERY

Numéro de lot/Lot no:

SFS21122

Quantité/Quantity:

PRODUIT/PRODUCT

Marque/Brand:

ESAB

Description/Desc:

OK 46.27 4.0x350mm

Numéro article/Item no:

SFA/AWS A5.1: E6013

EN ISO 2560-A: E 38 0 RC 11

CLASSIFICATIONS/CLASSIFICATIONS

4627403600

COMPOSITION CHIMIQUE/ CHEMICAL COMPOSITION

Valeurs réelles/Actual results: conforme à/acc to EN

10204 - 3.1

All weld metal

Autres/Auxiliary:

C

0.07% 0.27%

Si Mn

0.5%

P

0,022% 0.017%

PROPRIÉTIÉS MÉCANIQUES/MECHANICAL PROPS Valeurs typiques/Typical data: conforme à/acc to EN 10204 - 2.2

Standard/Standard:

Autres/Auxiliary:

Condition/Condition:

ESSAI DE TRACTION/TENSILE

ReL

Rm

<u>A5</u>

390 MPa 500 MPa 28 %

RÉSILIENCES/IMPACT

<u>Temp</u>

Pál Dranka

0°C

<u>KV</u>

60 J

COMMENTAIRES/COMMENTS

Produit fourni suivant programme AQ correspondant au standard EN ISO 9001. Ce certificat est produit d'une façon électronique et valable sans signature. Pour questions supplémentaires s.v.p. adressez-vous à:

ESAB France SA. Rue du Petit Albi, BP 8498, 95891 Cergy Pontoise.

Product supplied under a QA Programme fulfilling the EN ISO 9001 standard. This certificate is produced electronically and is valid without signature.

Please refer any queries to: (see above)

Validation - Analyse chimique/Validation - Chemical Analysis

Quality Assurance Manager

Validation - Autres/Validation - Others

J-P Ernoult



Date/Date:

2018-01-23

Numéro de certificat/Cert no:

EC25023314 rev. 0

Notre commande/Our order:

1849988

Votre commande/Your order:

Notre référence/Our ref: Compte client/Cust no:

FRB00320

Votre référence/Your ref: Votre numéro de fax/Your fax:

Date de commande client/Your date:

20180122

Votre e-mail/Your e-mail:

Adresse de facturation/Invoice address

GROUPE EMILE DUFOUR SAS

8, RUE DES CHEVRIES - AUBERGENVILLE

CS 80523

78712 MANTES LA JOLIE CEDEX

LIVRAISON/DELIVERY

Destinataire du certificat/Cert receiver

Adresse de livraison/Delivery address

08180126-SEW

GROUPE EMILE DUFOUR SAS 8, RUE DES CHEVRIES ZAC DES CHEVRIES

78410 AUBERGENVILLE

Numéro de lot/Lot no:

Web user - Movex CMP020 BFR

ZG7191302

Quantité/Quantity: 10 RL

PRODUIT/PRODUCT

Marque/Brand:

ESAB

Description/Desc:

OK Autrod 12.51 0.8mm 15kg

Numéro article/Item no:

1251086700

COMPOSITION CHIMIQUE/ CHEMICAL COMPOSITION

Valeurs réelles/Actual results: conforme à/acc to EN

10204 - 3.1

CLASSIFICATIONS/CLASSIFICATIONS

EN ISO 14341-A: G 3Si1

EN ISO 14341-A: G 38 3 C1 3Si1 EN ISO 14341-A: G 42 4 M20 3Si1 EN ISO 14341-A: G 42 4 M21 3Si1

SFA/AWS A5.18: ER70S-6

CAN/CSA-ISO 14341: B-G 49A 3 C1 S6

JIS Z 3312: YGW 12(C1)

Wire/strip

Autres/Auxiliary:

С 0.08% Si 0.87% Mn 1.47% Р 0.019% S 0.005% Cr 0.02% Ni 0.04% Мо 0.02% Cu 0.01% ν 0.01% Αl 0.01% Ti+Zr 0.01%

PROPRIÉTIÉS MÉCANIQUES/MECHANICAL PROPS Valeurs typiques/Typical data: conforme à/acc to EN 10204 -2.2

Standard/Standard:

EΝ

Autres/Auxiliary:

M21 (EN ISO 14175)

Condition/Condition:

As Welded

ESSAI DE TRACTION/TENSILE

ReL

Rm

<u>A4-A5</u>

470 MPa 560 MPa 26 %

RÉSILIENCES/IMPACT

Temp

+20 °C -20 °C -30 °C -40 °C

KV

130 J

120 J

100 J

90 J

COMMENTAIRES/COMMENTS

Produit fourni suivant programme AQ correspondant au standard EN ISO 9001. Ce certificat est produit d'une façon électronique et valable sans signature. Pour questions supplémentaires s.v.p. adressez-vous à:

ESAB France SA, Rue du Petit Albi, BP 8498, 95891 Cergy Pontoise.

Product supplied under a QA Programme fulfilling the EN ISO 9001 standard. This certificate is produced electronically and is valid without signature.

Please refer any queries to: (see above)

Validation - Analyse chimique/Validation - Chemical Analysis

Validation - Autres/Validation - Others

Eric Ding

Quality Manager

Jose Abal Lopez



Date/Date:

2014-09-02

Numéro de certificat/Cert no:

EC23571731 rev. 0

Notre commande/Our order:

912201

Votre commande/Your order:

08141306-SEW

Notre référence/Our ref:

Web user - Movex CMP020 BFR

Votre référence/Your ref:

Compte client/Cust no: Date de commande client/Your date: 20140829

FRB00320

Votre numéro de fax/Your fax:

Votre e-mail/Your e-mail:

Adresse de facturation/Invoice address

GROUPE EMILE DUFOUR SAS

PARC INDUSTRIEL DE LA VAUCOULEURS 78712 MANTES LA JOLIE CEDEX

France

Destinataire du certificat/Cert receiver

Adresse de livraison/Delivery address

GROUPE EMILE DUFOUR SAS IMPASSE SAINTE CLAIRE DEVILLE

78205 MANTES LA JOLIE

France

LIVRAISON/DELIVERY

Numéro de lot/Lot no:

AE42714106

Quantité/Quantity:

0.08%

0.84%

1.47%

0.015%

1 CT

PRODUIT/PRODUCT

Wire/strip

Autres/Auxiliary:

COMPOSITION CHIMIQUE/

CHEMICAL COMPOSITION

Marque/Brand:

Description/Desc:

OK Autrod 12.51 1.2mm 18kg

Numéro article/Item no:

1251126710

Valeurs réelles/Actual results conforme à/acc to EN 10204 - 3.1

C

Si

Р

Cu

Mn

CLASSIFICATIONS/CLASSIFICATIONS

EN ISO 14341-A EN ISO 14341-A **G** 3Si1

G 38 3 C1 3Si1

EN ISO 14341-A SFA/AWS A5.18 G 42 4 M21 3Si1 ER70S-6

CAN/CSA-ISO 14341

JIS Z 3312

B-G 49A 3 C G6 YGW 12(C1)

PROPRIÉTIÉS MÉCANIQUES/MECHANICAL PROPS Valeurs typiques/Typical data conforme à/acc to EN 10204 - 2.2

Standard/Standard:

Autres/Auxiliary: Condition/Condition: M21 (EN ISO 14175)

0.016% S Cr 0.05% 0.03% Ni Мо 0.01% 0.17%

EN

0.01% V < 0.01% Al 0.01% Ti+Zr

ESSAI DE TRACTION/TENSILE

ReL

Rm

A4-A5

560 MPa 470 MPa

Temp

RÉSILIENCES/IMPACT <u>KV</u>

-30 °C

70 J

COMMENTAIRES/COMMENTS

Produit fourni suivant programme AQ correspondant au standard EN ISO 9001. Ce certificat est produit d'une façon électronique et valable sans signature. Pour questions supplémentaires s.v.p. adressez-vous à:

ESAB France SA, Rue du Petit Albi, BP 8498, 95891 Cergy Pontoise.

Product supplied under a QA Programme fulfilling the EN ISO 9001 standard. This certificate is produced electronically and is valid without signature.

Please refer any queries to: (see above)

Validation - Analyse chimique/Validation - Chemical Analysis

Quality Manager

Validation - Autres/Validation - Others

Per-Erik Andersson

Product Manager

John Hagen

Tableau 1 — Niveaux d'acceptation des indications

Dimensions en millimètres

Type d'indication	Niveau d'acceptationa		
	1	2	3
Indication linéaire	1 < 2	1 < 4	1<8
l = longueur de l'indication	1 ≤ 2	1 ≤ 4	1 ≥ 0
Indication non linéaire	<i>d</i> ≤ 4	<i>d</i> ≤ 6	<i>d</i> ≤ 8
d = dimension du grand axe			

Les niveaux d'acceptation 2 et 3 peuvent être spécifiés avec un suffixe «X» qui signifie que toutes les indications linéaires détectées doivent être évaluées suivant le niveau 1. Toutefois, la probabilité de détection d'indications plus petites que celles correspondant au niveau d'acceptation d'origine peut être faible.

Les paramètres d'examen recommandés pour une détection fiable de petits défauts sont mentionnés dans le Tableau A.1.

Tableau A.1 — Paramètres d'examen recommandés

Niveau d'acceptation	État de surface	Type de produit de ressuage
1	Surface lisse et régulièreª	Produit de ressuage fluorescent, à sensibilité normale ou supérieure, conformément à l'ISO 3452-2. Produit de ressuage coloré, à haute sensibilité, conformément à l'ISO 3452-2.
2	Surface lisse ^b	Tout produit
3	Surface de qualité courante ^c	Tout produit

La soudure et le métal de base ont une surface lisse et propre, avec un nombre négligeable de caniveaux, de vagues de solidification et de projections. La finition est typique des soudures effectuées avec le procédé TIG automatique, ou sous flux (entièrement mécanisé) ou le soudage manuel à l'arc avec électrode enrobée contenant de la poudre de fer.

La soudure et le métal de base ont une surface raisonnablement lisse, avec peu de caniveaux, de vagues de solidification et de projections. La finition est typique des soudures effectuées en soudage manuel avec électrode enrobée, en position verticale descendante, ou en MAG en utilisant un gaz riche en argon pour les passes terminales.

La soudure et le métal de base sont à l'état brut de soudage. La finition est typique des soudures réalisées par soudage manuel avec électrode enrobée ou MAG en toute position.

NOTICE TECHNIQUE



ARDROX® 9PR5 Solvant de dégraissage non chloré

1. Description

- L'Ardrox 9PR5 se présente sous forme d'un liquide destiné à être utilisé pur et à température ambiante.
- L'Ardrox 9PR5 est constitué principalement d'hydrocarbures aliphatiques désaromatisés.
 - C'est un liquide incolore, pratiquement inodore.
- Ce produit est destiné à l'élimination des pollutions huiles ou graisses et salissures sur les pièces et organes mécaniques.
 - L'Ardrox 9PR5 peut également être utilisé pour le nettoyage des surfaces avant mise en peinture.

L'Ardrox 9PR5 permet d'éviter l'emploi de solvants chlorés, classés dans la catégorie des substances dangereuses par la législation du travail, tels que : trichloréthylène, perchloréthylène, etc.

2. Caractéristiques physico-chimiques

Aspect : Liquide limpide incolore à odeur agréable, volatil

Masse volumique à 20°C: 0,709 + 0,010 g/ml

Point d'Eclair : < 0°C

Les valeurs indiquées ci-dessus sont des valeurs typiques et ne constituent pas une spécification.

3. Conformité aux normes officielles

Informations détaillées sur notre site Internet : http://www.aerospace.chemetall.com/

4. Technique opératoire

L'Ardrox 9PR5 s'emploie pur, à température ambiante et il s'applique par immersion, au pinceau, au chiffon ou encore à l'aide d'un appareil de pulvérisation sans air.

L'Ardrox 9PR5 est également disponible en aérosol.

L'Ardrox 9PR5 est également utilisé pour le dégraissage des pièces avant contrôle par ressuage ou magnétoscopie.

Chemetall

51, rue Pierre. F-92588 CLICHY Cedex. Tel. :+33(0)1 47 15 38 00. Fax :+33(0)1 47 37 46 60
Usines : F-89103 SENS Cedex. 11, boulevard de la Manutention. BP 362. Tel. +33(0)1 47 15 38 00. Fax :+33(0)1 47 15 60 44
F-02200 SOISSONS. 280, rue J.B. Godin. Zl. Villeneuve St-Germain. Tel. +33(0)1 47 15 38 00. Fax :+33(0)1 47 15 60 86
http://www.aerospace.chemetail.com

V1

NOTICE TECHNIQUE



ARDROX® 9VF2

Pénétrant pour ressuage coloré visible en lumière blanche ou sous rayonnement ultra-violet

1. Description

- L'Ardrox 9VF2 est un pénétrant constitué par une association de solvants organiques, d'agents tensioactifs, d'inhibiteurs de corrosion et de traceurs colorés.
- L'utilisation de l'Ardrox 9VF2 associé aux solvants et révélateurs ARDROX permet la recherche et la localisation des défauts débouchant en surface.
- Ces défauts, micro ou macrofissures, sont la cause de manque d'étanchéité et d'amorces de rupture ultérieurs. Ils ont pour origine le traitement thermique, la fonderie, la rectification mais aussi la fatigue des pièces et organes mécaniques soumis à des contraintes.
- Ce moyen de contrôle par ressuage peut être utilisé sur tous les types d'alliage métallique, les céramiques et sur certains matériaux de synthèse organique non poreux.

2. Caractéristiques physico-chimiques

Aspect : Liquide mobile exempt d'impuretés, limpide, de

couleur rouge carmin foncé et Fluorescent sous

rayonnements ultra-violet.

 Masse volumique à 20° C
 : 0,917 ± 0,010 g/ml

 Point Eclair
 : 93,3° C mini.

 Viscosité à 37,8° C
 : 8,75 ± 0,50 cst

Les valeurs indiquées ci-dessus sont des valeurs typiques et ne constituent pas une spécification.

Ardrox® 9PR5

Chemetall

L'Ardrox 9PR5 permet d'éliminer l'excès de pénétrant par essuyage au chiffon propre imprégné de solvant (le chiffon utilisé doit être non pelucheux).

L'opération doit être respectée jusqu'à élimination de la plus grande partie de l'excès de pénétrant en surface, les tâches résiduelles de pénétrant doivent être éliminées par léger essuyage au chiffon imprégné de solvant.

5. Action sur les matériaux

L'Ardrox 9PR5, utilisé selon la technique opératoire prescrite, n'exerce par d'action corrosive vis à vis de la majorité des métaux et alliages.

L'Ardrox 9PR5 n'a pas d'action significative vis à vis de la majorité des matières plastiques les plus courantes et vis à vis des gammes de peintures de haute qualité. Cependant, les utilisateurs sont invités à vérifier la compatibilité de l'Ardrox 9PR5 avec le caoutchouc, et les élastomères de synthèse avec lesquels ce solvant peut entrer en contact.

En effet, il peut provoquer, sur certains caoutchoucs, en particulier ceux à base de caoutchouc naturel, un phénomène de gonflement après un contact prolongé.

6. Hygiène et Sécurité

Avant l'emploi, lire attentivement la Fiche de Données de Sécurité

Avant toute utilisation de ce produit, vous devez posséder se fiche de données de sécurité. Vous pouvez la consulter, la télécharger ou l'imprimer à partir du site quickfds.com

Ardrox® 9VF2

Chemetall

3. Conformité aux normes officielles

Informations détaillées sur notre site Internet : http://www.aerospace.chemetall.com/

4. Technique opératoire

Première opération : Nettoyage de la surface

Un nettoyage soigné des pièces avant contrôle est nécessaire pour obtenir un ressuage satisfaisant.

Dans le cas où une contamination en surface est présente, elle peut entraîner la rétention du pénétrant sur la surface et élever le niveau du bruit de fond, ce qui peut cacher les défauts ou donner de fausses indications.

De plus, lorsque la contamination est présente dans les défauts, elle peut empêcher la pénétration des traceurs colorés.

Les contaminations les plus courantes sont les traces d'huile de graisse, les calamines, les peintures, les oxydes.

Il existe une gamme étendue de produits et de techniques de nettoyage chimique CHEMETALL qui convient pour éliminer toutes contaminations avant ressuage.

Seconde opération : Application du pénétrant Ardrox 9VF2

Par immersion :

Les pièces sont complètement immergées dans l'Ardrox 9VF2 pendant 10 minutes minimum puis sorties du bain et laissées égoutter au dessus de celui-ci pendant 5 minutes

Par pulvérisation :

L'Ardrox 9VF2 s'applique soit par pulvérisation sans air, électrostatique ou conventionnelle.

L'Ardrox 9VF2 est disponible en bombe aérosol, ce qui permet une pulvérisation homogène et adaptée sans investissement dans du matériel et son entretien.

Après pulvérisation du pénétrant sur les parties à contrôler, celui-ci doit rester en contact pendant un temps de 10 minutes minimum.

Par brossage :

L'application de l'Ardrox 9VF2 à la brosse est effectuée lorsque la géométrie de la pièce est simple. Le temps d'imprégnation est identique à celui de la pulvérisation, soit 10 minutes minimum.

Troisième opération : Elimination de l'excès de pénétrant

Deux alternatives sont possibles :

Rincage à l'eau

Soit par rinçage par pulvérisation :

Il est effectué à l'aide d'un pistolet pulvérisateur air-eau type Ardrox 65/5

Pression: entre 140 et 175 Kpa

Température de l'eau : entre 15 et 35°C

Le temps de rinçage doit être aussi court que possible, entre 30 et 60 secondes pour éviter de chasser le pénétrant hors des défauts.

Soit à l'éponge humide :

Lorsque le rinçage par pulvérisation n'est pas possible, l'excès de pénétrant est éliminé par essuyage à l'éponge.

Ardrox® 9VF2

Chemetall

Rinçage au solvant :

Dans le cas où l'usage de l'eau n'est pas souhaitable, éliminer l'excès de pénétrant par essuyage au chiffon. Renouveler l'opération jusqu'à éliminations de la plus grande partie de l'excès de pénétrant. Les traces résiduelles sont alors éliminées par léger essuyage au chiffon imprégné de solvant Ardrox 9PR5.

Ne pas appliquer une quantité de solvant trop importante pour éviter le surlavage des défauts.

Avant de passer à l'étape suivante, s'assurer que tout l'excès de pénétant a été éliminé pour éviter un bruit de fond excessif.

Quatrième opération : Séchage des pièces

Trois alternatives sont possibles:

- Les pièces peuvent être séchées dans une étuve à circulation d'air à une température comprise entre 60 et 80°C pendant un temps de 3 à 8 minutes.
- Séchage à l'air comprimé sec et déshuilé à une pression inférieure à 400 Kpa.
- · Au chiffon sec, propre et non pelucheux.

Cinquième opération : Application d'un révélateur à support organique

- En vrac (bidons de 5 litres) Ardrox 9D1
 - Bien secouer les emballages avant emploi de manière à remettre en suspension homogène les agents capillaires dans leur support organique volatil.
 - L'Ardrox 9D1 possède un point éclair de 12°C.
 - Application à l'aide d'un pistolet Ardrox 66/1. La pression de pulvérisation recommandée est de 120 à 150 Kpa.
- En aérosol : Ardrox 9D1
 - Avant utilisation du révélateur, agiter l'aérosol jusqu'à tintement de la bille. Ensuite, pulvériser rapidement pour obtenir un voile léger à une distance moyenne de 15 centimètres de la surface de la pièce à examiner.

Sixième opération : Lecture des défauts

L'examen des pièces doit s'effectuer entre 5 minutes au minimum et 1 heure au maximum après l'application du révélateur. Cet examen peut se faire soit en lumière du jour, soit en lumière ultra-violette. La lecture sous U.V. donne un plus grand contraste des défauts.

Action sur les matériaux

 L'Ardrox 9VF2, l'Ardrox 9D1 n'ont aucun effet corrosif sur l'ensemble des alliages métalliques, sans aucun exception.

Sur les matériaux organiques, ces ARDROX ont une action sur les polyméthacrylates et les polystyrènes. Un contact prolongé sur les caoutchoucs naturels est à déconseiller.

Hygiène et Sécurité

Avant l'emploi, lire attentivement la Fiche de Données de Sécurité

Avant toute utilisation de ce produit, vous devez posséder se fiche de données de sécurité. Vous pouvez la consulter, la télécharger ou l'imprimer à partir du site quickfds.com

Les informations contenues dans cette notice sont le résultat d'essais approfondis et de notre longue expérience. Elles sont destinées à informer notre clientèle, mais n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers, étant donné que l'utilisation des produits échappe à notre contrôle.



ARDROX NQ1 REVELATEUR BLANC REF. FSA57

Remplace le 9D1, réf FSA54





ARDROX® NQ1 Révélateur à base de Solvant

Description

.L'Ardrox NQ1 est une suspension d'une poudre blanche inerte dans un solvant séchant rapidement, dont le pouvoir d'attraction capillaire est supérieur à la rétention provoquée par la micro-cavité du défaut. .L'Ardrox NQ1 a des teneurs en impuretés extrêmement faibles.

.L'Ardrox NQI s'utilise avec tous les pénétrants rouges de la gamme ARDROX.

.L'Ardrox 9D1 a été conçu pour être appliqué par pulvérisation.

Technique opératoire Après un nettoyage préalable approprié, l'application du pénétrant (9VF2 ou 907PB), l'élimination du pénétrant, et le séchage des pièces, l'Ardrox NQ1 est appliqué sur les pièces par pulvérisation.

Etant donné que l'Ardrox NQ1 est une suspension de poudre finement divisée dans un solvant, il est essentiel, avant de transvaser le produit dans le récipient pulvérisateur, que les bidons contenant l'Ardrox NQ1 soient bien agités pour disperser complètement la poudre reposant au fond.

Les bombes aérosols sont dotées d'un moyen de dispersion de l'agent capillaire solide. Agiter la bombe jusqu'à tintement net de la bille.

Ensuite, pulvériser à une distance moyenne de l'ordre de 15 cm de la pièce à révéler. Le produit doit être réparti en un film blanc fin et uniforme sur toute la surface à inspecter. Un excès de révélateur risque de masquer les défauts les plus fins.

Après l'application de l'Ardrox NQ1, les pièces doivent être laissées en contact avec le produit pendant une période minimum de 10 minutes. On inspecte ensuite les pièces dans des conditions de bon éclairage.



TECHNOLOGIE TITRE: SOUDAGE CONTROLE DES SOUDURES

DOCUMENT N°:

Feuille:1/3

Prénom

Classe:

Date:

Il doit s'effectuer suivant 3 stades bien distincts

Avant soudage

Pendant soudage

Après soudage

1) Avant soudage:

Nom:

Analyse du matériau et de la matière (nature, composition chimique)
Contrôle des électrodes (nature, type, composition chimique)
Contrôle de la préparation des bords (type et dimensions des chanfreins)
Conception des séquences de soudage (bridage des pièces, répartition des passes)
Qualification du soudeur (suivant la norme)

2) Pendant soudage:

Température de préchauffage Nature du courant, son intensité Disposition des passes dimensions et vitesse de soudage



3) Après soudage:

Le contrôle après soudage peut être groupé en 3 catégories.

a) Les essais destructifs :

Essais de traction, de dureté, de résilience Essais d'emboutissage, de pliage Essai hydraulique jusqu'à éclatement de la pièce. Essai de texture (micrographie, macrographie)







b) Les essais semi destructifs :

Prélèvement d'échantillons dans la soudure

c) Les essais non destructifs : • Contrôle visuel

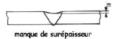

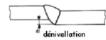









forme des stries

Folio 15 / ...



Soudage

Les procédés de soudage utilisés génèrent des fumées, gaz et poussières toxiques ainsi que des rayonnements dangereux. Prenez les précautions pour vous en protéger et protéger vos collègues.









Le dispositif de captage de fumées (zone ventilée, bras articulé ou dosseret aspirant,...) votre tenue de travail couvrant l'ensemble de la peau et la protégeant des rayons nocifs (gants croûte cuir, tablier, bleu en coton) cagoule de protection, verre Protane ou cagoule a cristaux liquides. À défaut d'aspiration, protection respiratoire: masque ou demi-masque filtrant de type FFP3 pour soudure acier doux ou ABE1P3 pour soudure spéciale (alu/acier galvanisé).









Avant toute utilisation:

- ▼ S'assurer du bon état du matériel et des protections utilisées. Nettoyer et dégraisser les pièces à souder (des résidus de peinture ou de graisse) à l'aide d'une préparation non CMR.
- ▼ Porter des gants nitrile réutilisables (ou laminés multicouches, si utilisation de diluant de nettoyage de peinture solvantée).
- ▼ S'assurer de l'absence de produits inflammables dans la zone de soudure.
- ▼ Isoler la zone de soudage du reste de l'atelier à l'aide de rideaux filtrant les UV et mettre en place les dispositifs de captation.
- ▼ S'assurer de la présence d'extincteurs à proximité de la zone de soudage.

Pendant l'utilisation

- ▼ Porter constamment les protections adaptées.
- ▼ Veiller à repositionner le bras aspirant articulé à une distance inférieure à 30 cm du point de soudage, tout au long de la progression. Attention: le port de la barbe rend inefficace le port du masque.
- ▼ Veiller à la bonne ventilation générale de l'atelier.
- ▼ Ne pas utiliser la soufflette pour refroidir les points et cordons de soudure pour éviter la dispersion des polluants.
- ▼ Se laver régulièrement les mains (lors de pauses).
- ▼ Boire et manger uniquement dans le local de pause.

Après l'utilisation :

- ▼ Nettoyer la zone de travail (préférer un nettoyage à l'humide du sol).
- ▼ Ranger le matériel (masque de protection dans boîte étanche).
- Se laver les mains et prendre une douche.







FICHE PRATIQUE N°5

RAYONNEMENT / PROJECTION





Circonstances : Un tuvauteur réalisait une opération de meulage sur un profilé à l'aide d'une meuleuse électrique. La projection de particules de meulage a atteint un collègue qui circulait à proximité.

Conséquences : Corps étranger dans un œil nécessitant une intervention chez un spécialiste.

les situations dangereuses

- ✓ Vision directe du coup d'arc ✓ Projections de particules

les conséquences

- ✓ Lésions oculaires
- ✓ Grains dans l'œil
- ✔ Brûlures
- ✓ Inhalation de poussières

COUP D'ARC : quelques secondes suffisent (radiations UV)

25 % des lésions des soudeurs



LES MESURES DE PRÉVENTION

- Éviter ou réduire au maximum les opérations de reprise
- ✓ Isoler le risque (soudage, meulage, découpe plasma)
- ✓ Mettre en place des écrans de protection : protection de tous les salariés et des tiers (visiteurs...)
- ✓ Fournir aux soudeurs des masques étanches à cristaux líquides. avec visière relevable
- ✓ Mettre à disposition des vêtements en cuir (tablier)



Sécurité et protection du soudeur

INDIVIDUELLE



La protection individuelle ne peut être envisagée que lorsque toutes les autres mesures d'élimination ou de réduction des risques s'avèrent insuffisantes ou inapplicables. La mise en place de protections collectives est préférable. Tous les corps de métiers et toutes les parties du corps sont concernés.

Les équipements de protection individuelle (EPI) vont du casque aux chaussures de sécurité, en passant par les gants, les masques de protection respiratoire, les bouchons d'oreille, les lunettes, les vêtements de protection, etc. Tous sont destinés à protéger d'un ou plusieurs risques liés à certains postes de travail comme l'exposition cutanée ou respiratoire à un agent chimique ou biologique, la chaleur, le bruit, les rayonnements, les écrasements, les chocs, etc.

Année après année, la recherche permet d'améliorer les performances des produits existants, et d'en concevoir de nouveaux, toujours plus adaptés aux contraintes souvent extrêmes auxquelles sont confrontés certains salariés.

AUDITIVE



Un niveau sonore trop élevé peut avoir des répercussions directes sur le comportement ou la santé des personnes qui y sont exposées. En effet, l'excès de bruit s'avère plus dangereux que l'on ne pourrait croire et peut, à long terme, entraîner une surdité ainsi que des perturbations du système nerveux végétatif, des insomnies, des pertes de concentration ou encore d'équilibre. Afin d'éviter ce genre de nuisances, il est fortement conseillé de porter des protections auditives qui diminueront efficacement l'intensité du bruit perçu.

Différents types de protections existent. Chacun correspond à une utilisation bien précise :

- · les casques protègent très bien du bruit occasionnel ou en renforcement d'une protection auditive interne lorsque le niveau de bruit est très élevé,
- les protections auditives internes sont recommandées en cas de séjours réguliers et prolongés dans un environnement bruvant.

Si la protection auditive est indispensable, une atténuation démesurée du bruit peut toutefois être dangereuse. En effet, les bruits environnants étant devenus imperceptibles, l'utilisateur est alors moins conscient de l'environnement qui l'entoure et s'expose donc à d'autres dangers.



Sécurité et protection du soudeur



MASQUE / LUNETTES

CRITÈRES DE CHOIX

Les lunettes sont principalement utilisées pour protéger vos yeux de la lumière de la flamme au cours d'opérations de soudage ou coupage, ou de risques mécaniques par exemple lors du meulage.

Lunettes de soudage ou de protection.

La forme, ou l'habitude orientent ensuite le choix :

- · Gamme PILOT avec des verres ronds.
- Gamme CLASSIC.
- Gamme FASHION.

Vérifiez que le produit est bien conforme aux normes Européennes (le marquage CE est OBLIGATOIRE)

Les principaux standards sont:

- EN 166 pour les conditions de base
- EN 169 pour les verres de soudage
- EN 170 pour la filtration des ultra violets
- EN 171 pour la filtration des infra rouges
- . EN 172 pour les verres solaires
- EN 175 pour la protection des yeux pendant le soudage

Marquage des montures :

